

CSD-892B-07-25

仕様書 No.382892B-07-25

1/7

ウェイトコンバージョンモジュール

### 1. 概要

本器は、制御盤内蔵に適した DIN 取り付け式のひずみゲージ変換器用ウェイトコンバージョンモジュールです。 アナログ出力インターフェイスを標準装備しています。

### 2. 仕様

### 2-1. アナログ仕様

• ブリッジ電源 DC5 V±0.25 V 60 mA 以内 センシング付

適用変換器 ひずみゲージ式変換器(350 Ω)4 台まで並列接続可能

• 入力感度  $0.15~\mu\,\mathrm{V/d}\,\mathrm{以L}$  (d=最小目盛)

※CE 適合時は 0.2 μ V/d 以上

• 入力範囲  $-3.1 \,\mathrm{mV/V} \sim 3.1 \,\mathrm{mV/V}$ 

零点調整範囲 ±2.5 mV/V非直線性 0.01 %F.S.

• 温度による影響

零点  $\pm 0.2~\mu$  V/C(入力感度  $0.15~\mu$  V/d 以上にて校正時) 感度  $\pm 0.0015~\%$ F.S./C(入力感度  $0.15~\mu$  V/d 以上にて校正時)

入力ノイズ ±0.2 µ Vp-p 以下

(アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルターデフォルト設定にて)

アナログフィルター
 A/D サンプリング
 約 4.0 Hz(2.0 ~ 10.0Hz 0.1Hz 間隔で切換可)
 500 回/s(250 回/s, 100 回/s, 50 回/s 切換可)

• A/D 内部分解能 24 ビット

#### 2-2. デジタル仕様

• メイン表示(荷重表示)

表示範囲 -99 999 ~ 99 999 表示インクリメント 1 (2、5、10、20、50 切換可)

表示器FSTN 液晶(アンバー色 LED バックライト付き)オーバー表示マイナスオーバー時「-OL」、プラスオーバー時「OL」A/D 値オーバー表示マイナスオーバー「-OVF」、プラスオーバー「OVF」

• 状態表示 ZERO、SPAN、mV/V、STABLE、TARE、GROSS、NET、CZ、LOCK、

HOLD, ERROR

• 表示回数 4 回/s

• 判定表示 OUT 1,2,3,4,5

小数点表示
 表示なし、10<sup>1</sup>、10<sup>2</sup>、10<sup>3</sup>、10<sup>4</sup>切換可

• 単位表示 表示なし、g、kg、t、N、kN、lb、Pa、kPa、MPa 切換可



CSD-892B-07-25

仕様書 No.382892B-07-25

2/7

### 2-3. 設定仕様

• 内部設定値

EEPROM校正データ、校正関連データ、コンパレータデータSRAMゼロセットデータ、ゼロトラッキングデータ、風袋引データ

(SRAM はバックアップ機能無し、ゼロセットデータ、風袋引データは

保存場所をファンクションにて EEPROM に切換可)

### 2-4. 前面パネルキースイッチ機能

FUNC ファンクションモードへ移行

/簡単校正設定モードへ移行(2秒以上の長押しにて)

CAL-Z/◀ 簡単校正 ZERO モードへ移行(2 秒以上の長押しにて)

/簡単校正のロック設定画面へ移行(CAL-Z/◀とCAL-S/▲同時に2秒以上の

長押しにて)/設定値桁上がり

CAL-S/▲ 簡単校正 SPAN モードへ移行(2 秒以上の長押しにて)

/設定値インクリメント

F/ENTER 設定値の登録 F/ENTERキーに割り付けられている機能の実行

なし、ホールド、ゼロセット、ゼロクリア、風袋引、風袋引クリア、

正味量/総量切換え、COMP 設定モードへ移行、アナログ出力対象の設定確認

### 2-5. 外部制御機能

外部制御入力信号 以下の内3個を任意に選択可


- OFF
- ・ゼロセット
- ・ゼロクリア
- 風袋引
- 風袋引クリア
- ・正味量/総量切換え
- ・ホールド (パルス)
- エラー解除

※以上パルス入力、パルス幅 50 ms 以上にて1回有効

- ・ホールド(レベル)
- ・正味量表示(総量表示時、ONで正味量表示)
- 一括キーロック

※以上レベル入力、50 ms 以上ショートにて入力中有効

• 外部制御入力部等価回路

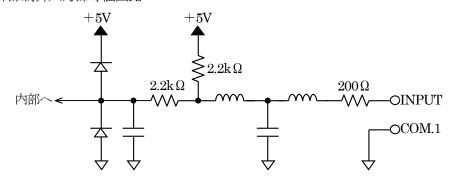




CSD-892B-07-25

仕様書 No.382892B-07-25

3/7

- 外部制御出力信号 以下の内5個を任意に選択可
  - OFF
  - 安定
  - 風袋引中
  - 総重量表示
  - 正味量表示
  - ・センターゼロ
  - ホールド中
  - ・エラー
  - 重量異常
- ゼロ付近
- ·正量(S0)
- · 大投入 (S1)
- · 中投入 (S2)
- · 小投入 (S3)
- · 過量 (S4)
- 吧里
- 不足
- 満量
- RUN
- 外部制御出力部等価回路

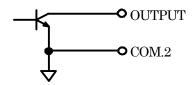

### 2-6. コンパレータ

●設定値 -99 999 ~ 99 999
 ●設定数 S0、S1、S2、S3、S4 5点

• ヒステリシスデータ幅設定値

 $0 \sim 99 \, \text{digits}$ 

・ヒステリシス方向 「オンディレイ」、「オフディレイ」のいずれか切換可 ・コンパレータ変換回数 表示同期、又は A/D サンプリング同期に切換可



CSD-892B-07-25

仕様書 No.382892B-07-25

4/7

2-7. アナログ出力インターフェイス

• 電流出力 出力  $DC4~mA \sim 20~mA$ 

負荷抵抗510 Ω以下分解能1/12 000 以上非直線性0.02 %F.S.

出力回数A/D サンプリングに同期オーバーレンジ「-OL」表示時 約 DC2.4 mA、「OL」表示時 約 21.6 mA

温度による影響

零点 ±0.005 %F.S./℃ 感度 ±0.01 %F.S./℃

• 電圧出力 出力 DC±10 V

負荷抵抗5 k Ω以上分解能1/12 000 以上非直線性0.02 %F.S.

出力回数A/D サンプリングに同期オーバーレンジ「-OL」表示時 約・11V「OL」表示時 約 11V

温度による影響

零点 ±0.015 %F.S./℃ 感度 ±0.015 %F.S./℃



CSD-892B-07-25

仕様書 No.382892B-07-25

5/7

2-8. USB インターフェイス

仕様 USB2.0 に準拠(USB1.1 規格の機器でも使用可)

・出力コネクタ miniUSBコネクタ Bタイプ(メス)

※USB インターフェイスを使用するには、ホスト側に専用のドライバーをインストールする必要があります。

2-9. 各種の機能

ゼロトラッキング 一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる。

• デジタルフィルター CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる。

• 安定化フィルター 荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる。

• デジタルリニアライズ 最大3点で非直線性を補正する。

3. 一般仕様

• 使用温度湿度範囲

温度 -10 ℃ ~ 50 ℃

湿度 85 %RH 以下(結露なきこと)

保存温度範囲
 -20 °C ~ 60 °C

電源

電源電圧 DC24 V (許容可変範囲 DC20.4 V~DC27.6 V)

消費電力 最大約 2.7 W(DC24 V にて)

外形寸法(W×H×D)72 mm×96 mm×67.4 mm(突起部含まず)

• 質量 約 260 g

4. 標準出荷仕様

ブリッジ電源 DC5 V

• スパン調整 0.5 mV/V 入力で 10 000 表示

最小目盛1

5. 付属品

スタートガイド (和文)1 部

• スタートガイド(英文) 1部

ショートバー2 個

• アナログ出力用コネクタ 1個

6. 別売品

6-1. EzCTS (Ez Communication Tool Software)

本ソフトウェアをPCにインストールし、本器と接続することにより設定パラメータの書込/読出が可能。 ※詳細は、EzCTS 仕様書を参照ください。




CSD-892B-07-25


仕様書 No.382892B-07-25

6/7

### 7. 外観図

正面

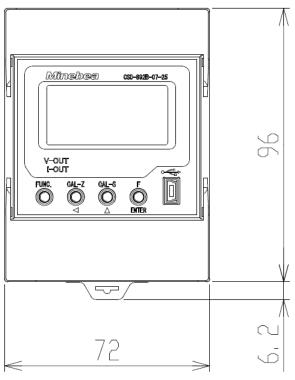

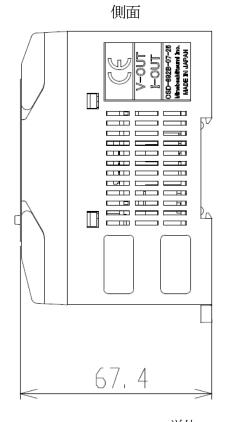

単位: mm

※DIN 規格、35mm幅のレールに対応



CSD-892B-07-25

仕様書 No.382892B-07-25

7/7

### 8. 適合規格

本器は次の規格に適合しています。

EN61326-1:2013 「計測、制御及び試験所用の電気機器-EMC要求事項」

「工場立地での使用が意図された機器のイミュニティ試験要求事項」

JIS B7611-2:2015 「非自動はかり-性能要件及び試験方法-第2部:取引又は証明用」

附属書 C(環境試験レベル H)、(環境試験レベル L)による。

RoHS 指令対応

※USBインターフェイスご使用の際は、CE 適合外となります。 この規格に適合させる為の本器使用条件は以下の通りです。

### 8-1. 配線

- ① ケーブル
  - 電源ケーブル以外のケーブルは、全てシールドケーブルを使用してください。
- ② シールド処理
  - ロードセルケーブルのシールドは、上側端子台の E 端子に接続してください。
  - ●アナログ出力ケーブルのシールドは、コネクタのSLD端子に接続してください。
  - アナログ出力ケーブル、外部制御入出力ケーブルはシールド処理を確実に行ってください。
- ③ 接地
  - ●本器下側端子台の F.G.端子を用いて接地してください。
- ④ サージ対策部品
  - EN61326-1:2013 に適用する場合は、外付けのサージアブソーバ(型式:RSP-DC24Q-4 岡谷電機産業製) 又は相当品(ブレークダウン電圧 33V 以上)を端子台(F.G., +24V, 0V)に並列接続してください。
  - ◆JIS B 7611-2:2015 レベル H に適用する場合は、外付けのサージアブソーバ
    (型式:RSP-DC24Q-4 岡谷電機産業製)を端子台(F.G., +24V, 0V)に並列接続してください。
    JIS B 7611-2:2015 レベル L に適用する場合は、サージアブソーバは不要です。

※記載されている仕様、外観等は改良の為予告なく変更する場合があります。